


ADAPTADORES



ADAPTADOR MACHO NPT X MACHO BSP (Male Stud Connector)

MMS

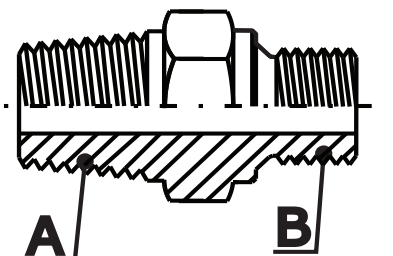

Ref.	Rosca A NPT	Rosca B BSP
MMS 1/8 NPT X 1/8 BSP	1/8	1/8
MMS 1/4 NPT X 1/8 BSP	1/4	1/8
MMS 1/8 NPT X 1/4 BSP	1/8	1/4
MMS 1/4 NPT X 1/4 BSP	1/4	1/4
MMS 3/8 NPT X 1/4 BSP	3/8	1/4
MMS 1/4 NPT X 3/8 BSP	1/4	3/8
MMS 3/8 NPT X 3/8 BSP	3/8	3/8
MMS 1/2 NPT X 3/8 BSP	1/2	3/8
MMS 3/8 NPT X 1/2 BSP	3/8	1/2
MMS 1/2 NPT X 1/2 BSP	1/2	1/2
MMS 3/4 NPT X 1/2 BSP	3/4	1/2
MMS 1/2 NPT X 3/4 BSP	1/2	3/4
MMS 3/4 NPT X 3/4 BSP	3/4	3/4
MMS 1 NPT X 3/4 BSP	1	3/4
MMS 3/4 NPT X 1 BSP	3/4	1
MMS 1 NPT X 1 BSP	1	1
MMS 1 NPT X 1.1/4 BSP	1	1.1/4
MMS 1 NPT X 2 BSP	1	2
MMS 1.1/4 NPT X 1.1/4 BSP	1.1/4	1.1/4
MMS 1.1/4 NPT X 1.1/2 BSP	1.1/4	1.1/2
MMS 1.1/2 NPT X 1.1/2 BSP	1.1/2	1.1/2

Adaptador com ref. em Aço Carbono (S)

- 1 - Materiais dos Adaptadores:

Aço Inoxidável (SS) = MMSS 1/2 NPT X 1/2 BSP

Latão (B) = MMB 1/2 NPT X 1/2 BSP

- 2 - Adaptadores com fornecimento padrão com rosca "BSP" Forma "A" para junta de cobre "JC" ou junta metal/Borracha "AVS" - Vide Páginas 3 ~ 5.

- 3 - Adaptadores podem ser fornecidos na rosca "BSP" forma "E" com junta de borracha Quadring - "Q". Para solicitar acrescente no final da ref. a letra "Q".

Ex. MMSS 1/2 NPT x 1/2 BSP-Q


Quadring padrão de fornecimento em Buna N. Vide Páginas 3 ~ 5.



- 4 - Se necessário ter o chanfro de 30° para montagem em porca giratória "NPSM" (Rosca Macho NPT) ou BSP "Boleado", acrescentar "K" no final da ref.

Ex. **MMSS 1/2 NPT X 1/2 BSP K**

MMSS 1/2 NPT K X 1/2 BSP



- 5 - Consulte para outras combinações de Rosca NPT com rosca BSP e vedações.

- 6 - Fornecemos com Roscas de acordo com suas necessidades e combinações.